



**«ԲԻՎ 28 ՇԱՇ» ԲԲԸ
ԵՉԲԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս համայնք, բաղ. Վարդենիս
, 05-005-0185-0001 կոտարային ծածկագրով հողամասում
ինքնակամ իրականացված բեղալցակետի և ծածկարանի
կառարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ Ազատություն 2
հեռ.՝ +(374264) 2 23 29 e-mail: biferj@e@mail.ru



«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ Ազատության 2
հեռ: +(374264) 2 23 29 e-mail: haferdgas@mail.ru


Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ,Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս , 05-005-0185-0001
կղաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզալցակետի
և ծածկարանի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Ա. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝

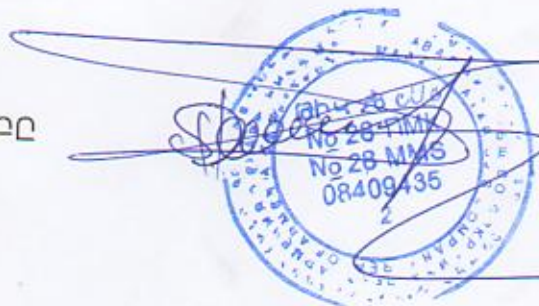

Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

Գավառ 2024 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԿԱԿԵՆՏՐԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱԲԱԿՈՒԹՅԱՆ

ԼԻՑԵՆԻԱՔԻԱ

13651

(իլլյուստրացիոն հոնիպոլ)

ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՎ ԵՆՏՐԱԿՈՅՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԻՆՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

(գործունեության սեռակից)

«29 դեկտեմբերի 2009թ.» «ԹԻՎ 28 ԵՏ» ԲԲԸ, 378630, ԳԵՂԱՐՔՈՒՄԻՆԻ ԿՈՄ. Բ. ՂԱԿԱՊ.

ԱՋԱՏՈՒԹՅԱՆ 2
(իլլյուստրացիոն տպուկ ամսագրիկ, իրավաբանական ամսիկ ամսագրերում ու գտնվելու վայրը, իսկ ամուստ ճեմատրիապիղոդը համար՝ ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)



Վ. ՎԱՐՈՂԱՆՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

ԱՆՃԱՍԿԵՆ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

[Handwritten Signature]
(ստորագրություն)
Հ.Տ.



«Հաստատում եմ»
 «Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
 Տնօրեն  Գալիոյան
 08409435
 2024թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս, 05-005-0185-0001 կղաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզոլցակետի և ծածկարանի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

Աշխատանքը կատարվել է քաղաքացի Արտյոմ Անտոնյանի առ. 30.03.2024թ. դիմումի համաձայն:

Տեխնիկական հետազննության շրջանակներում կատարվել է նշված հողամասում տեղակայված բենզոլցակայանի կետի և ծածկարանի դիտողագործիքային ուսումնասիրություն:

Հետազննությունը իրականացվել է «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04-2020-նորմեր և «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումներ»-ի համաձայն:

Բենզոլցակայանի կետի հատակասալի բետոնի փաստացի ամրությունը որոշվել է ընտրանքային մոտեցմամբ, չբայթայվող եղանակով <<Շմիդտ>> տիպի ստուգաչափով, ԳՈՍՏ 22690-88 <<Բետոններ, Ամրության որոշում չբայթայվող մեխանիկական մեթոդով>> թիվ 33 ազգային ստանդարտներին համապատասխան:

Թիվ 33 տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման բարտեզի համաձայն դիտարկվող կառույցի տարածքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում, որտեղ սահմանված առավելագույն հորիզոնական արագացումը $A_{max}=0.4g$ (ԹՅՇՆ 20.04-ըստ հավելված 1-ի):

Բենզոլցման կետը և ծածկը հարթ տեղանքի վրա 2018 թվականին իրականացված, սպասարկման գործառնական նշանակության համալիր կառույց է (նկ.1,2):



Նկ.1 Բենզոլցման կետի տեսքը



Նկ.2 Ծածկի տեսքը

Բենգոլցման կետը լուծված է միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային սալի տեսքով, որի վրա տեղադրված են բենգոլցման երկու սարգավորումներ:

Ծածկի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է պողպատե տարրերից շրջանակով և վերնածածկով:

Շրջանակը տեղադրված է բենգոլցման կետի հիմնային սալի վրա և դրա սյուների հիմքերը առանձին տիպի են ,միաձույլ երկաթբետոնե սյունակալներով ,համատեղ իրականացված բենգոլցման կետի հիմնային սալի հետ:

Վերնածածկն իրականացված է պողպատե ֆերմաներից ու հեծաններից կազմված համակարգով ,պողպատե պրոֆիլավոր թիթիեղից տանիքածածկույթով:

Ջրահեռացումն ազատ է:

Ծածկն իրականացված է գլխավոր ճակատից ելունային տեղամասով,բենգոլցման կետի տեղամասով հենված է շրջանակի պարզունակի վրա և բակային ճակատից հենվում է պողպատե խողովակներից կանգնակների վրա:

Ջննմամբ պարզվեց հետևյալը`

-Բենգոլցման կետի հիմնային սալը չունի որևէ ճաքեր և այլ տիպի վնասվածքներ: Այն գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում և դրա բետոնի փաստացի ամրությունը կազմում է 26-28 ՄՊա:

-Ծածկի կրող պողպատե կոնստրուկցիաները չունեն որևէ վնասվածքներ (ճկվածք,ծռում և կոռոզիայի երևույթներ):Այն գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում:

- Բենգոլցման կետը և ծածկը գտնվում են ավարտուն վիճակում և դրանց շինարարական աշխատանքները կատարվել են պատշաճ որակով:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից բենգոլցման կետի և ծածկի տեխնիկական վիճակները գնահատվում է լավ ,իսկ վնասվածության մակարդակները ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 1-ին աստիճան:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով բենգոլցման կետի և ծածկի լավ տեխնիկական վիճակը եզրակացվում է`

-ՀՀ Գեղարքունիկի մարզ,Վարդենիս համայնք,քաղ. Վարդենիս 05-005-0185-0001 կադաստրային ծածկագրով հողամասում տեղակայված բենգոլցման կետի և ծածկի համալիր կառույցն պիտանի է բնականոն ու անվտանգ շահագործման համար:

Մասնագետ



Գ. Բաչատրյան